

# 用于将成像仪连接到 PC 的福禄克热成像驱动程序

如果通过 USB 线缆将热像仪连接到计算机后,Fluke Connect 或 SmartView 无法识别热像仪,则需要在计算机上手动安装热像仪驱动程序。

您必须在计算机上具有系统管理员权限才能完成以下步骤。

## 安装热像仪驱动程序

1. 使用 USB 线缆将热像仪连接到计算机。
2. 在计算机上打开设备管理器。
3. 找到设备。设备可能被标记为未知设备,或在端口 (COM 和 LPT) 部分中被标记为 **USB 串行端口 (COM)**。

如果已正确安装驱动程序,设备将显示在网络适配器部分,并且设备名称中包含 **RNDIS**。

4. 在设备管理器中找到设备之后,用鼠标右键点击设备名称,并选择更新驱动程序。
5. 当更新驱动程序窗口打开时,选择浏览我的计算机选项。
6. 如果计算机上已安装 **SmartView**,请导航至以下位置:

**32 位 PC:C:\Program Files\Fluke\SmartView 4.3\TIRNDIS\W7**

或

**64 位 PC:C:\Program Files (x86)\Fluke\SmartView 4.3\TIRNDIS\W7**

如果计算机上已安装 **Fluke Connect Desktop**,请导航至以下位置:

**32 位 PC:C:\Program Files\Fluke\Fluke Connect\TIRNDIS\W7**

或

**64 位 PC:C:\Program Files (x86)\Fluke\Fluke Connect\TIRNDIS\W7**

然后,选择“确定”。

安装驱动程序后,设备将显示在网络适配器部分中,并且设备名称中包含 **RNDIS**。

Fluke Connect 和 SmartView 将识别热像仪。