

วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับปัญหาเกี่ยวกับประสิทชิพภายใน หรือปัญหาการใช้งานของ

กล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke รุ่น Ti125-Ti110-Ti105-Ti100-Ti95-Ti90-TiR125-TiR110-TiR105

หากพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานหรือประสิทชิพการทำงานของรุ่นที่ระบุไว้ด้านบน¹
โปรดปฏิบัติตามวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่ระบุไว้ดังนี้
ก่อนทำการร้องขอหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ผลิตหรือ RMA

1. ตรวจสอบสภาพและระดับประจุของแบตเตอรี่

ขั้นตอนที่ 1: หากแบตเตอรี่สามารถชาร์จได้ ให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ก่อนดำเนินการต่อ
ขั้นตอนที่ 2:

ตรวจสอบชุดแบตเตอรี่สามารถชาร์จและหมุนเข็มต่อว่าได้รับความเสียหายทางกายภาพใดๆ
หรือไม่

ขั้นตอนที่ 3: หากแบตเตอรี่สามารถชาร์จประจุ

และกล้องไม่สามารถทำงานได้ด้วยแบตเตอรี่

ให้ตรวจสอบว่ากล้องสามารถทำงานได้หรือไม่ เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

ขั้นตอนที่ 4: หากกล้องสามารถทำงานได้เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
แต่แบตเตอรี่ไม่รับประจุจากการชาร์จ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Fluke ในพื้นที่ของคุณเพื่อสั่งซื้อชุดแบตเตอรี่อะไหล่

วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่ (หากช่วยได้ แสดงว่าปัญหาเกิดจากระดับพลังงานไฟฟ้าต่าง)

2. ทำการ “คืนค่าจากโรงงาน” ด้วยการกดปุ่ม

ขั้นตอนที่ 1: ปิดการทำงานของกล้อง

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม F2 และปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ค้างไว้พร้อมกัน

ขั้นตอนที่ 3: รอฟังเสียงบีบ

ขั้นตอนที่ 4: ปล่อยมือจากทั้งสองปุ่ม

วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่ (หากช่วยได้
สาเหตุของปัญหาน่าจะเกิดจากการตั้งค่าผู้ใช้อายุหนึ่งการตั้งค่าในกล้อง²
โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับการใช้งานเพิ่มเติมรวมถึงการใช้คุณสมบัติอื่นๆ ของกล้อง)

3. ไม่ว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาที่ชัดเจนหรือไม่ก็ตาม

ควรจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องเพื่อให้เฟิร์มแวร์เป็นรุ่นล่าสุดเสมอ

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อกล้องของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

ขั้นตอนที่ 2:

โปรดเชื่อมต่อกล้องอินฟราเรดเข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและได้รับการติดตั้งซอฟต์แวร์ SmartView และ ด้วยสายเคเบิล USB ที่มีมาให้

ขั้นตอนที่ 3: เปิดซอฟต์แวร์ SmartView

ขั้นตอนที่ 4: เมื่อพร้อมแล้ว โปรดปล่อยให้ซอฟต์แวร์ SmartView ได้รับการอัปเดต

ขั้นตอนที่ 5: ภายในระยะเวลาหน้าที่ของการเชื่อมต่อ ซอฟต์แวร์ SmartView จะตรวจสอบว่ากล้องของคุณต้องได้รับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใดบ้าง

ขั้นตอนที่ 6:

ปฏิบัติตามคำชี้แจงทั้งหมดแล้วจึงปล่อยให้เฟิร์มแวร์ของกล้องได้รับการอัปเดต

หากไม่มีคำแจ้งเดือนเกี่ยวกับการอัปเดตปรากฏขึ้น แสดงว่าอาจไม่มีการอัปเดตใดๆ ในขณะนั้น ขอแนะนำให้ทำการเชื่อมต่อและตรวจสอบการอัปเดตเป็นประจำทุกเดือน (วิธีนี้อาจช่วยแก้ปัญหาได้ในกรณีที่การรีเซ็ตไม่สามารถช่วยได้ หรือ/และยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อีกด้วย)

4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Fluke ในพื้นที่ของคุณ ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือและช่วยคุณแก้ปัญหาเพิ่มเติมได้